



产品操作手册

旋转电爪RGI系列

本文档为RGI系列产品的操作手册,适用机型如下:

适用型号	最大夹持力	全行程
RGI-100-14	100 N	14 mm
RGI-100-22	100 N	22 mm
RGI-100-30	100 N	30 mm
RGIC-100-35	100 N	35 mm
RGI-35-14	35 N	14 mm
RGIC-35-12	35 N	12 mm

| 目 录 |

1. 夹爪概况	04
1.1 指示灯定义.....	04
1.2 线序定义.....	05
2. Modbus-RTU控制	06
2.1 RS485调试软件说明	06
2.1.1 调试软件安装及接线.....	06
2.1.2 调试软件使用说明.....	07
2.2 RS485默认配置	10
2.3 指令说明	10
2.3.1 命令格式.....	10
2.3.2 命令总览.....	11
2.3.3 命令详解.....	14
2.3.3.1 初始化夹爪.....	14
2.3.3.2 力值.....	15
2.3.3.3 位置.....	16
2.3.3.4 速度.....	16
2.3.3.5 绝对角度低位&高位.....	16
2.3.3.6 旋转速度.....	18
2.3.3.7 旋转力.....	18
2.3.3.8 相对旋转角度.....	19
2.3.3.9 初始化状态反馈.....	20
2.3.3.10 夹持状态反馈.....	21
2.3.3.11 位置反馈.....	21
2.3.3.12 错误/警告/信息/反馈.....	22
2.3.3.13 旋转角度实时反馈.....	22
2.3.3.14 旋转初始化状态反馈.....	23
2.3.3.15 旋转状态反馈.....	23
2.3.3.16 写入保存.....	23
2.3.3.17 初始化方向.....	24
2.3.3.18 设备ID.....	25
2.3.3.19 波特率.....	25
2.3.3.20 停止位.....	25
2.3.3.21 校验位.....	26
2.3.3.22 IO参数测试.....	26

2.3.3.23 IO模式开关.....	27
2.3.3.24 IO参数配置.....	28
2.3.3.25 旋转停止.....	29
2.3.3.26 自动初始化.....	29
2.3.3.27 旋转堵转停转配置.....	30
2.3.3.28 复位旋转角度.....	30
2.3.3.29 堵转检测时间.....	31
3. IO控制.....	32
3.1 IO配置.....	32
3.2 IO使用.....	34
4. 夹爪通讯格式详解.....	35
4.1 夹爪接线方式.....	35
4.2 夹爪通讯格式详解.....	35
4.2.1 485指令03功能码详解.....	36
4.2.2 485指令06功能码详解.....	37
5. 夹爪控制流程.....	38
5.1 Modbus-RTU模式控制流程.....	38
5.2 IO模式控制流程.....	39

1. 夹爪概况

RGI系列为伺服旋转平行电爪，数字代表夹爪的最大开合行程。夹爪配有一对平行指尖，运动过程中对称运行，并可根据需求无限旋转。夹爪主体结构为平滑的长方形结构，拥有4面安装孔位，可以满足设备的不同安装条件。并配有一个8芯的通讯接口。并具有以下特点：

力位速角可控：夹爪可以对夹爪的**夹持位置、夹持力值、运行速度以及旋转角度**进行编程调节，可以**任意组合搭配**。

多种通讯方式：夹爪本体采用标准的**Modbus-RTU协议和IO模式**进行控制。其他如USB、EtherCAT、CAN、TCP/IP等通讯协议可通过协议转换器进行转接。

夹持判断：夹持过程中采用力控和位控相结合的方式。

夹持反馈：夹爪的状态可以通过编程进行读取，也可以根据夹爪本体的指示灯进行判断。

指尖可定制：可根据实时情况对指尖的进行替换，适用于精密加工、零件组装等领域。

夹爪可与市面上主流的机器人和工业控制器PLC与工控机相连，内置驱动，在使用时只需接线就能控制夹爪。可在以下场景使用但不限于：

夹爪应用场景

- ✓ 机床上下料；
- ✓ 工件抓取与搬运；
- ✓ 包装抓取；
- ✓ 实验室移液；
- ✓ 新零售行业；
- ✓ 教学科研；

.....

1.1 指示灯定义


夹爪可对夹爪的状态实时进行反馈，可以通过指令进行读取，也可以在指示灯的颜色上进行判断，RGI上有两个指示灯，分别指示夹持状态和旋转状态：

指示灯颜色说明

- **未初始化状态:**红灯闪烁, 其他灯不亮。
- **初始化完成状态:**蓝灯常亮, 表示进入可操作的状态。
- **接收到命令状态:**蓝灯闪烁一次, 表示执行命令中。
- **夹住物体状态:**绿灯常亮, 其他灯不亮。
- **物体掉落状态:**绿灯闪烁。

1.2 线序定义

夹爪本体上的线序定义, 如图1.1所示:

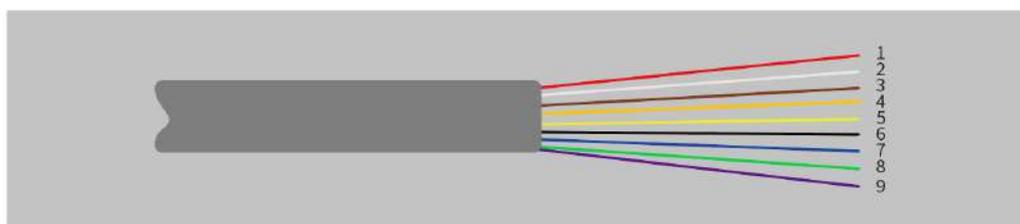

序号	蓝色线标对应出线颜色	定义	说明
1	红	24V	电源直流24V正极
2	白	INPUT1	IO模式数字输入1
3	棕	INPUT2	IO模式数字输入2
4	橙	OUTPUT1	IO模式数字输出1
5	黄	OUTPUT2	IO模式数字输出2
6	黑	GND	电源直流GND负极
7	蓝	485_B	通讯线正, T/R-
8	绿	485_A	通讯线正, T/R+
9	编织线	PGND	外壳(PE)接口

图1.1 线缆线标图

[注: 请根据线标区分线序, 如出现线标丢失、脱落、遗忘等情况, 请联系我司工作人员, 配合确定线序。如不联系我司工作人员, 因接错线序, 导致夹爪损坏, 后果自负。]

2. Modbus-RTU控制

夹爪命令采用标准的Modbus-RTU进行控制。Modbus-RTU指令的部分说明请查阅**2.3.1 命令格式** (Modbus-RTU是市面上标准的通讯格式, 广泛用于工业领域, 具体详细格式请在网络上查阅); 具体接线方式请查阅**2.1.1 调试软件安装及接线**; 具体通讯寄存器地址说明请查阅**2.3.3 命令详解**。

2.1 RS485调试软件说明

调试软件专门用于在电脑端对夹爪进行控制和设置调试参数。由于电脑端一般没有RS485接口, 需要使用USB转485模块将接口转换为USB接口, 便于夹爪在电脑端进行调试和控制。

2.1.1 调试软件安装及接线

通过调试软件进行连接, 本质上是通过RS485接口进行控制, 具体连线需要连接夹爪端的**24V, GND, 485_A(T/R+, 485+), 485_B(T/R-, 485-)**共4根线, 电源为24V直流稳压电源, 将模块的USB插口插入到电脑的USB接口。**不同系列的接线定义不同, 请按照具体夹爪的说明书进行接线**, 如下所示:

- 485A接入485转USB模块T/R+;
- 485B接入485转USB模块T/R-;
- 24V接入24V直流稳压电源正极;
- GND接入24V直流稳压电源负极。

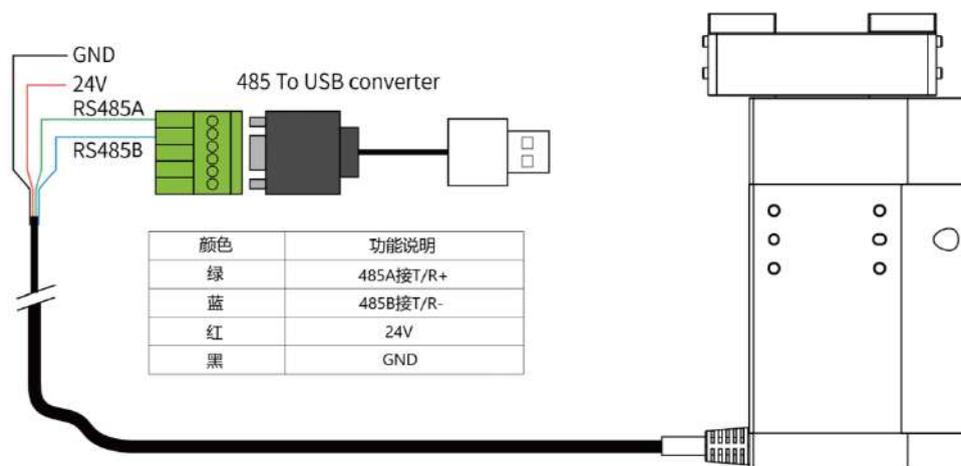


图2.1 RS485 连接方式图

接线说明

- ① 当设备(电脑)有RS485接口时,通讯可以直接接入RS485+和RS485-通讯线而不通过USB转485模块。
- ② 通过此种方式接线,可以使用其它串口调试软件(如Modbus Poll等)进行调试。

软件可以在官网上进行下载,软件安装过程中**集成有软件和驱动**,二者一起进行安装。安装过程中建议勾选**创建快捷方式**。



图2.2(a) 软件安装界面



图2.2(b) 驱动安装界面

2.1.2 调试软件使用说明

在使用前,需要按照使用说明(见**2.1.1 调试软件安装及接线**)接好对应接线。

打开软件,软件会自动识别串口,自动识别夹爪的波特率, ID号等信息进行自动连接。如下图所示:

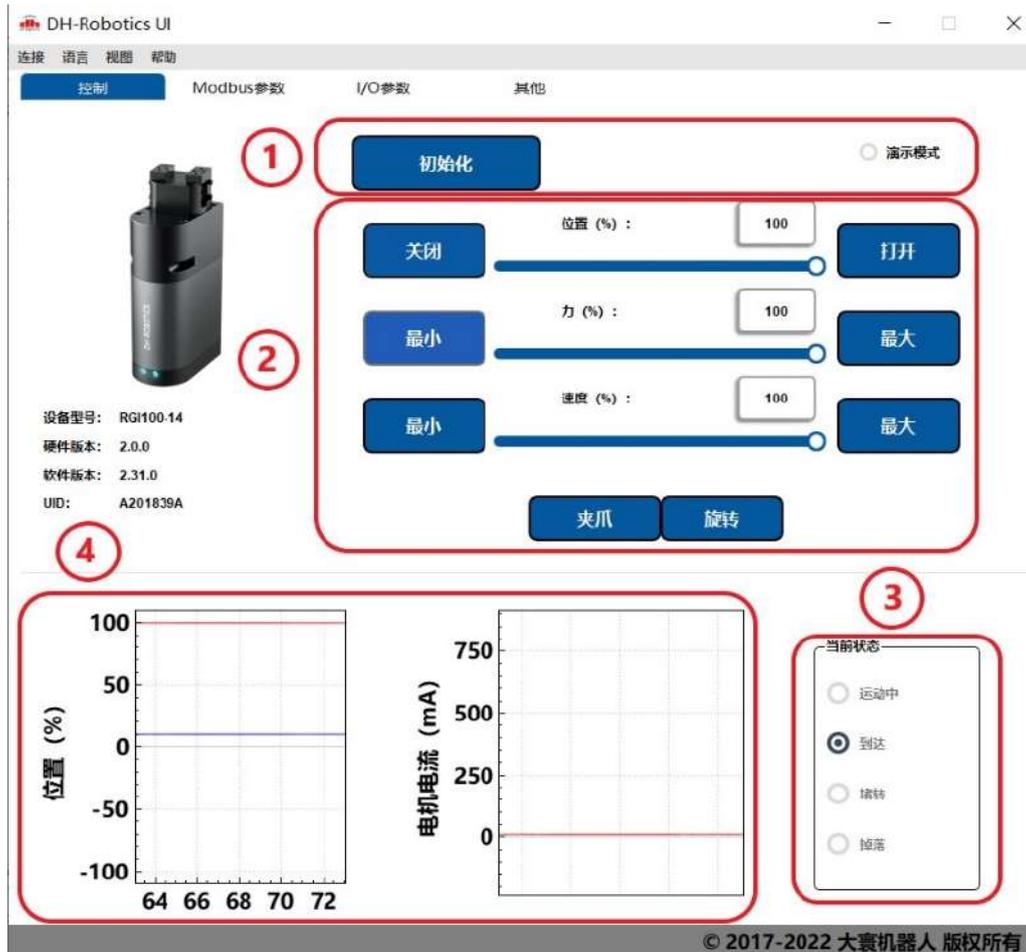


图2.3 主控界面

具体界面说明如下所示：

界面说明

- ① **初始化及演示模式**: 夹爪运行前需要进行初始化用于标定零点, 演示模式为一个循环程序。
- ② **控制界面**: 可以针对夹爪的位置力值速度进行控制。
- ③ **夹持状态**: 实时显示夹爪的夹持状态。
- ④ **位置电流实时图**: 实时显示位置, 电流。电流表示内部电机的电流, 并非夹爪实际消耗的电流。电流实时图可以体现夹持力的稳定性。
- ⑤ **参数设置**: 可以针对Modbus-RTU的配置参数, 如波特率、校验位等进行配置; IO模式为对IO模式相关参数进行配置。

夹爪本体采用Modbus-RTU进行通讯, 可以往寄存器内部读写数据, 可以在视图-【寄存器】处对夹爪数据进行读写数据, 包含控制、反馈、用户参数。

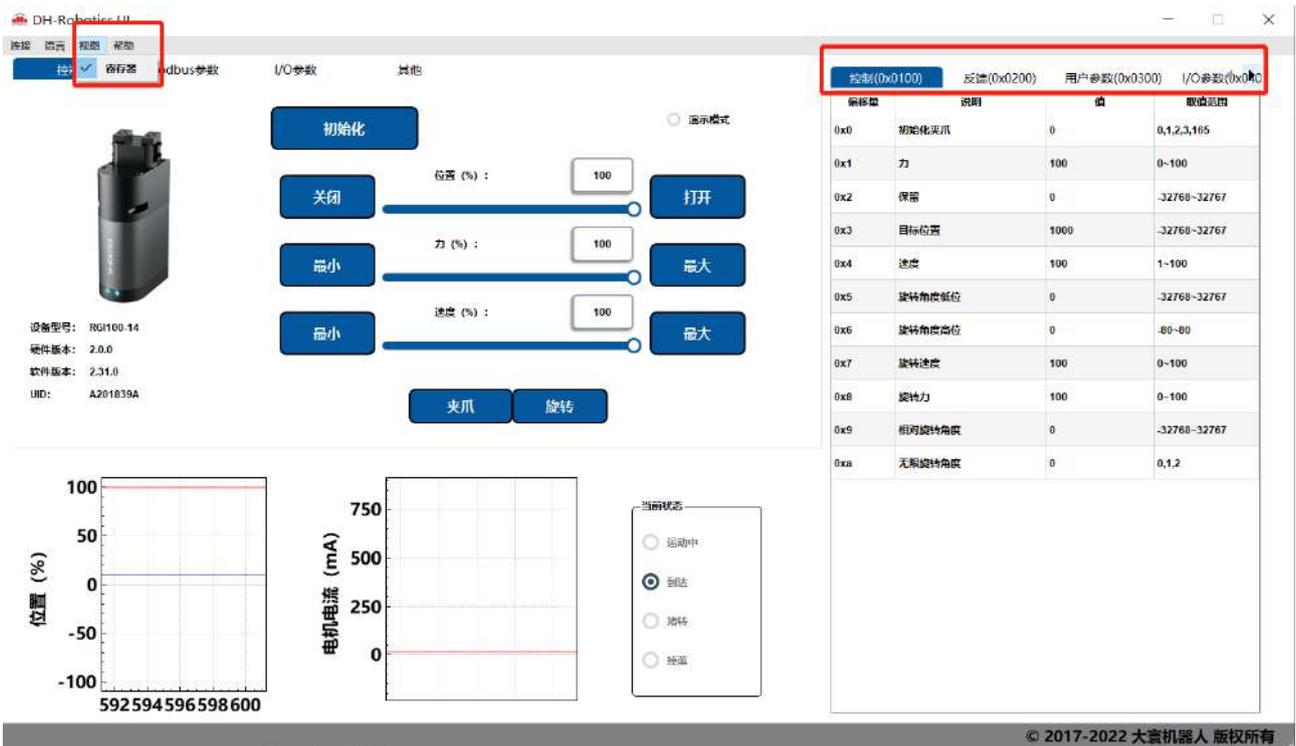


图2.4 寄存器控制

您可以在【I/O参数】处对夹爪I/O参数进行设置和配置,当修改参数后,请注意点击保存按钮进行保存。下图是打开IO模式的操作:

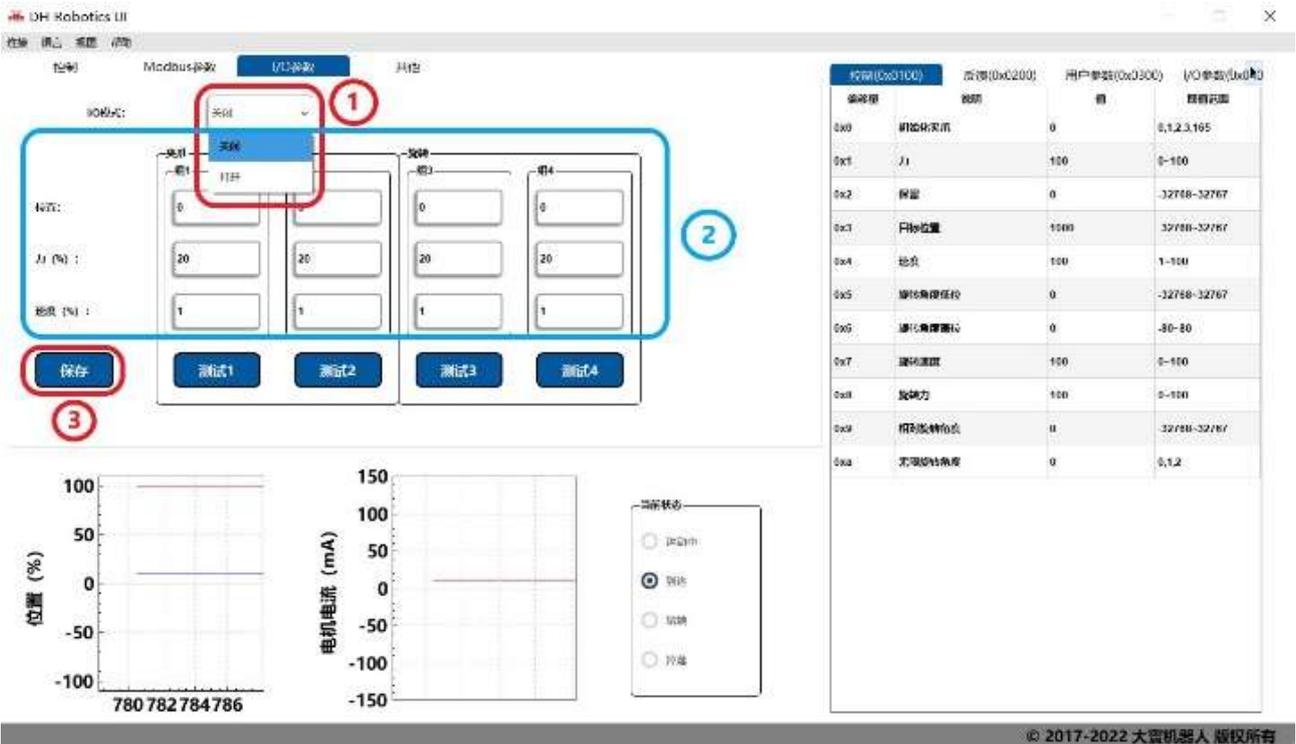


图2.5 打开IO模式

切换IO步骤如下所示：

切换IO模式步骤：

- ① **打开IO模式**：先打开IO模式。
- ② **配置4组IO参数**：针对夹爪的4组参数，包含位置、力进行设置。
- ③ **保存**：点击保存按钮，即可将参数写入Flash内部寄存器，重启即可控制。
- ④ **重启**：重启后，夹爪自动初始化，状态灯变为蓝色。即切换到IO模式成功，您可根据INPUT信号对夹爪进行控制，运行状态会通过OUTPUT进行反馈。

注意：

- ① IO模式和485模式控制有所冲突。
- ② 在此软件中，夹爪开放IO模式后，485模式受限，无法在软件上，操作控制夹爪。
- ③ IO模式打开后，不影响485通讯功能。
- ④ IO和485通讯，可以同时控制，遵循“**先发先响应，后发后响应**”的原则。

2.2 RS485默认配置

夹爪ID:1
波特率:115200
数据位:8
停止位:1
校验位:无校验位

2.3 指令说明

2.3.1 命令格式

夹爪采用标准的**Modbus-RTU**协议，支持03、04、06、10功能码。

夹爪在控制时，一般使用03、06功能码对夹爪进行读取控制。03功能码及06功能码为**读取写入单一寄存器**，控制指令由地址码(1个字节)，功能码(1个字节)，起始地址(2个字节)，数据(2个字节)，校验码(2个字节)五个部分组成。我们以初始化指令 01 06 01 00 00 01 49 F6 为例，如表2.1所示。

地址码	功能码	寄存器地址	寄存器数据	CRC校验码
01	06	01 00	00 01	49 F6

表2.1 命令格式

地址码:表示爪的ID号。可在设备ID中进行修改,默认是1。01代表爪的Modbus ID为01。

功能码:描述对爪的读写操作,是对爪读取数据,还是写入数据到爪,常见功能码有03(读取保持寄存器)、06(写入保持寄存器)。初始化指令功能码为06代表准备写入。

寄存器地址:爪功能对应地址。初始化指令地址为0x0100。

寄存器数据:写入数据到具体的寄存器地址,从而实现控制读取数据。初始化指令为写入01代表进行初始化。

CRC校验码:保证终端设备不去响应那些在传输过程中发生改变的数据,保证系统的安全性和效率。CRC校验采用16位的循环冗余方法,根据前面数据进行转换,可知初始化指令的CRC校验码为49 F6。

如需要读取多个寄存器地址或写入寄存器地址时,可以采用04(0x)和10(0x)功能码对爪连续寄存器地址进行读写,具体控制指令格式请查阅Modbus-RTU标准协议

www.ip33.com/crc.html。

2.3.2 命令总览

命令由**基础控制地址表**和**参数配置地址表**组成。

基础控制地址表:包含初始化、力值、位置、速度、角度及其对应的反馈命令,是主要的控制指令。如表2.2所示。

参数配置表:包含爪的参数配置,包括可以写入Modbus-RTU的相关配置以及IO相关配置。需要注意的是,在配置完需要的参数后,需要在0x0300处写入Flash保存。如表2.3所示。

功能	Modbus地址高字节	Modbus地址低字节	说明	写入	读取
初始化爪	0x01	0x00	重新标定爪和回零位	不同系列的爪初始化功能会有所差异,详情参考2.3.3.1	0:未处于初始化过程; 1:初始化完成;2:初始化中
力值		0x01	设定后续爪夹持力值	20-100,百分比	读取当前设定力值
预留		0x02	—	—	—
位置		0x03	运动到指定位置	0-1000,千分比	读取当前设定位置
速度		0x04	设定后续夹持速度值	1-100,百分比	读取当前设定速度

功能	Modbus地址高字节	Modbus地址低字节	说明	写入	读取
绝对角度低位	0x01	0x05	旋转到绝对指定角度	-32768-32767, 角度值	读取当前的设定角度
绝对角度高位		0x06	旋转到绝对指定角度(高位)	-160-160, 低位角度溢出个数	角度值为: 低位数据+高位数据*32768 注: 无特殊情况请勿写入该地址, 单位旋转32768°
旋转速度		0x07	设定后续旋转速度值	1-100, 百分比	读取当前的设定转速
旋转力值		0x08	设定后续旋转力值	20-100, 百分比	读取当前的设定扭力
相对旋转角度		0x09	旋转相对旋转角度值	-32768-32767, 角度值	读取当前的设定值, 执行旋转动作后置0
初始化状态反馈	0x02	0x00	反馈当前夹爪的初始化状态	—此Modbus地址仅读取	0: 未初始化; 1: 初始化成功; 2, 初始化中
夹持状态反馈		0x01	反馈当前夹爪的夹持状态	—此Modbus地址仅读取	0: 运动中, 1: 到达位置; 2: 夹住物体; 3: 物体掉落
位置反馈		0x02	反馈当前夹爪位置信息	—此Modbus地址仅读取	读取当前的 实时位置
错误/警告/信息反馈		0x05	反馈当前夹爪的错误码等信息	—此Modbus地址仅读取	0: 无任何问题; 04 过热; 08 过载; 11 过速
旋转角度反馈		0x08	反馈当前旋转 实时角度	—此Modbus地址仅读取	读取当前的 实时角度
旋转角度反馈(高位)		0x09	反馈当前旋转 实时角度(高位)	—此Modbus地址仅读取	读取当前的实时角度高位
旋转初始化状态反馈		0x0A	反馈旋转初始化状态	—此Modbus地址仅读取	0: 未初始化; 1: 初始化成功; 2, 初始化中
旋转状态反馈		0x0B	反馈旋转状态	—此Modbus地址仅读取	0: 运动中, 1: 到达位置; 2: 堵转; 3: 堵转停转(需要 旋转堵转停转配置 设置为 1: 旋转堵转停转)

表2.2 基础控制地址表

功能	Modbus地址高字节	Modbus地址低字节	说明	写入	读取
写入保存	0x03	0x00	写入flash	0:默认, 1:将所有参数写入flash	写入flash操作, 默认读取返回0
初始化方向		0x01	配置夹爪初始化方向	0:打开;1:关闭 (默认:0)	读取当前的设定值
设备ID		0x02	配置夹爪Modbus ID	1-255 (默认:1)	读取当前的设定值
波特率		0x03	配置夹爪Modbus波特率	0-5:115200,57600, 38400,19200,9600, 4800 (默认:0)	读取当前的设定值
停止位		0x04	配置夹爪Modbus停止位	0:1停止位; 1:2停止位(默认:0)	读取当前的设定值
校验位		0x05	配置夹爪Modbus校验位	0:无校验;1:奇校验; 2:偶校验(默认:0)	读取当前的设定值
IO参数测试	0x04	0x00	直接控制4组IO功能	1;2;3;4	——此Modbus地址仅写入
IO模式开关		0x02	开启IO功能开关	0:关闭,1:开启 (默认:0关闭)	读取当前的设定值
IO参数配置		0x05-0x10	四组IO参数	INPUT 1为0: 执行位置1,力值1,速度1 INPUT 1为1: 执行位置2,力值2,速度2 INPUT 2为0: 执行旋转角度1 旋转速度1 旋转力值 1INPUT 2为1: 执行旋转角度2 旋转速度2 旋转力值2	读取当前的设定值
旋转停止	0x05	0x02	在夹爪运行中停止旋转	写入1:旋转停止	读取当前的设定值
自动初始化		0x04	上电自动初始化配置	0:上电不初始化; 1:上电自动初始化 (0:默认)	读取当前的设定值 (需在0x300处写入01, 重新上电有效)
旋转堵转停转配置		0x05	旋转堵转停转配置	0:旋转堵转不停转; 1:旋转堵转停转 (0:默认)	读取当前的设定值 (需在0x300处写入01保存)

复位旋转角度	0x05	0x06	复位无限旋转轴的多圈转动量	写入01: 复位旋转角度为±360°以内, 写入A5: 实际旋转到初始化位置(0°), 并复位旋转角度为0°	读取当前的设定值
--------	------	------	---------------	--	----------

表2.3 参数配置地址表

2.3.3 命令详解

2.3.3.1 初始化夹爪

该命令为夹爪初始化相关命令, 地址为 0x0100。具体初始化命令详细介绍如下表2.4所示。

功能	地址	说明	写入	读取	
初始化夹爪	0x0100	重新标定夹爪和回零位	RGI35系列 0x01: 夹持和旋转回零(找单向位置); 0x02: 夹持回零位(找单向位置); 0x03: 只旋转回零 0xA5: 重新标定初始化,	RGI100系列 0x01: 夹持单向回零(与回零方向设置有关), 旋转回零 0x02: 夹持张开回零(回零方向恢复成张开), 旋转回零 0x03: 夹持闭合回零(回零方向恢复成闭合), 旋转回零 0x04: 夹持重新标定 0x05: 夹持张开回零 0x06: 夹持闭合回零 0x07: 旋转逆时针回零 0x00xA5: 重新标定初始化(先旋转后夹持)	0: 未处于初始化过程; 1: 处于初始化过程; 2: 初始化中

表2.4 初始化指令

RS485连接控制前需进行初始化夹爪, 用于重新标定夹爪和回零位, 夹爪初始化过程中请勿控制。根据夹爪型号的不同, 初始化时间为0.5-3秒左右, 请在初始化结束后进行控制。0x01和0xA5二者在功能上有所区分, 如下所示:

0x01: 写入0x01将根据**2.3.3.17 初始化方向**寄存器的值执行单方向初始化, 来寻找最大位置或最小位置(即单方向极限位), 之后根据保存的总行程值(参见0xA5)计算位置百分比。若初始化方向为张开, 夹爪当前位置也是张开, 则视觉上夹爪初始化无动作。

0xA5: 无论夹爪处于任何位置和状态, 发送0xA5后, 夹爪进行一次闭合到张开的动作。

注:

1. 0xA5指令初始化过程中是在寻找最大和最小位置, 如果在此过程中最大或最小位置被阻挡, 会识别错误的行程, 如图2.6的0位置就会识别为夹持物体的宽度。

2. 客户更换指尖后, 需要进行0xA5初始化并进行保存。

3. 0x01指令是控制夹爪单方向初始化, 行程则为上次0xA5初始化后进行保存的行程。



图2.6 错误初始化示例

初始具体执行初始化命令如下所示：

执行初始化成功（写操作）：

发送：01 06 01 00 00 01 49 F6

返回：01 06 01 00 00 01 49 F6

完全进行初始化（写操作）：

发送：01 06 01 00 00 A5 48 4D **初始化后发送保存指令，见2.3.3.16写入保存**

返回：01 06 01 00 00 A5 48 4D, **再使用0x01功能码，行程会和A5保持一致**

2.3.3.2 力值

该命令为夹爪力值相关命令，地址为 0x0101。具体力值命令详细介绍如下表2.5所示。

功能	地址	说明	写入	读取
力值	0x0101	设置力值	20-100, 百分比 (默认力值100%)	读取当前设定力值

表2.5 力值指令

力的数值范围为20-100(%)，对应16进制数据为 00 14 – 00 64。当您设定了力值之后，夹爪会在位置移动中，以设定力值去夹持或者撑开目标物体。以设置并读取30%闭合力为例：

设置30% 力值（写操作）：

发送：01 06 01 01 00 1E 59 FE

返回：01 06 01 01 00 1E 59 FE

读取当前设定力（读操作）：

发送：01 03 01 01 00 01 D4 36

返回：01 03 02 xx xx crc1 crc2

2.3.3.3 位置

该命令为夹爪设置位置相关命令,地址为 0x0103。具体位置命令详细介绍如下表2.6所示。

功能	地址	说明	写入	读取
位置	0x0103	设定夹爪位置	0-1000,千分比	读取当前设定位置

表2.6 位置指令

位置数值范围为0-1000(‰),对应16进制数据为 00 00 – 03 E8,可以在0x0202地址处读取实时位置,请查阅**2.3.3.11 位置反馈**。以设置并读取500(‰)位置为例:

设置500 位置 (写操作):

发送 :01 06 01 03 01 F4 78 21

返回 :01 06 01 03 01 F4 78 21

读取当前设定位置 (读操作):

发送 :01 03 01 03 00 01 75 F6

返回 :01 03 02 xx xx crc1 crc2

读取当前实时位置 (读操作):

发送 :01 03 02 02 00 01 24 72

返回 :01 03 02 xx xx crc1 crc2

2.3.3.4 速度

该命令为夹爪设置速度相关命令,地址为 0x0104。具体速度命令详细介绍如下表2.7所示。

功能	地址	说明	写入	读取
速度	0x0104	以设定速度运行	1-100,百分比	读取当前设定速度

表2.7 速度指令

速度数值范围为1-100(%),对应16进制数据为 00 01 – 00 64,认速度100%。以设置并读取50(%)闭合力为例:

设置50% 速度 (写操作):

发送 :01 06 01 04 00 32 48 22

返回 :01 06 01 04 00 32 48 22

读取当前速度 (读操作):

发送 :01 03 01 04 00 01 C4 37

返回 :01 03 02 xx xx crc1 crc2

2.3.3.5 绝对角度低位&高位

该命令为夹爪设置旋转绝对角度相关命令,地址为 0x0105-0x0106。具体旋转角度命令详细介绍如下表2.8所示。

功能	地址	说明	写入	读取
绝对角度低位	0x0105	运行到绝对旋转角度	-32768-32767, 角度值	读取当前设定旋转角度
绝对角度高位	0x0106	运行到绝对旋转角度	-160-160, 低位角度溢出个数	角度值为: 低位数据+高位数据*32768 注: 无特殊情况请勿写入该地址, 单位旋转32768°

表2.8 绝对角度低位指令

旋转角度低位数值范围为-32768-32767(角度), 对应16进制数据为 0x8000-0x7FFF。

旋转角度高位数值范围为-160-160(溢出个数), 对应16进制数据为 0xFF60-0x00A0。

增加了相对旋转角度, **此角度为绝对旋转角度, 为夹爪从开机后累计旋转角度, 当累计旋转角度超过低位范围, 绝对旋转角度高位加1。**

当需要读取实时绝对角度, 请查阅**2.3.3.13 旋转角度实时反馈**。

最大值为:-160*32768~160*32767, 当超过此数值时, 绝对旋转角度自动复位旋转角度, 将外部轴位置复位为1圈内的位置: 复位前的位置大于0度时: 0~360, 复位前的位置小于0度时: -360~0。若需要手动清除绝对角度累计值, 请查阅**2.3.3.25 复位旋转角度**。

绝对旋转角度和相对旋转角度区别

- **绝对旋转角度:** 为累计旋转角度, 从开机初始化位置开始(角度0°开始), 顺时针旋转累计计数, 逆时针旋转累计减数。最大值为:-160*32768~160*32767, 当超过此数值时, **绝对旋转高位自动清零**。
- **相对旋转角度:** 以当前夹爪位置作为参考, 进行旋转。旋转完毕后, 置位为0。**用于顺时针或逆时针旋转相对角度。**

绝对旋转角度和相对旋转角度联系

- **绝对旋转受相对旋转角度影响:** 当相对旋转角度旋转时, 绝对旋转角度会根据相对角度的数值进行累加或累减。

以设置并读取180度为例:

设置180度绝对旋转角度(写操作):

发送 :01 06 01 05 00 B4 98 40

返回 :01 06 01 05 00 B4 98 40

读取当前设定的绝对角度(读操作):

发送 :01 03 01 05 00 01 95 F7

返回 :01 03 02 xx xx crc1 crc2

注意

· 夹爪采用反码的表示形式表示正负。

旋转角度为正, 正数的反码与其原码相同。

例: 360° 对应反码为168(0x)。

旋转360°角度指令为: 01 06 01 05 01 68 98 49

旋转角度为负, 负数的反码是对正数逐位取反加1, 符号位为1。

例: -360° 对应反码为FE98(0x)。

旋转-360°角度指令为: 01 06 01 05 FE 98 D9 FD

2.3.3.6 旋转速度

该命令为夹爪设置旋转速度相关命令, 地址为 0x0107。具体旋转速度命令详细介绍如下表2.9所示。

功能	地址	说明	写入	读取
旋转速度	0x0107	以设定旋转速度运行	1-100, 百分比	读取当前设定旋转速度

表2.9 旋转速度指令

旋转速度数值范围为1-100(%), 对应16进制数据为 00 01 – 00 64。默认旋转速度50%。以设置并读取50(%)旋转速度为例:

设置50% 旋转速度 (写操作):

发送 : 01 06 01 07 00 32 B8 22

返回 : 01 06 01 07 00 32 B8 22

读取当前旋转速度 (读操作):

发送 : 01 03 01 07 00 01 34 37

返回 : 01 03 02 xx xx crc1 crc2

2.3.3.7 旋转力

该命令为夹爪设置旋转力相关命令, 地址为 0x0108。具体旋转力命令详细介绍如下表2.10所示。

功能	地址	说明	写入	读取
旋转力	0x0108	以设定旋转力运行	20-100, 百分比	读取当前设定旋转力

表2.10 旋转力指令

旋转力的数值范围为20-100(%),对应16进制数据为 00 14 – 00 64,默认100%。当您设定了旋转力值之后,夹爪会在旋转移动中,以设定旋转力值旋转。

以设置50%旋转力为例:

设置50% 旋转力值 (写操作):

发送 :01 06 01 08 00 32 88 21

返回 :01 06 01 08 00 32 88 21

读取当前设定旋转力 (读操作):

发送 :01 03 01 08 00 01 04 34

返回 :01 03 02 xx xx crc1 crc2

2.3.3.8 相对旋转角度

该命令为夹爪设置相对旋转角度相关命令,地址为 0x0109。具体旋转力命令详细介绍如下表2.11所示。

功能	地址	说明	写入	读取
相对旋转角度	0x0109	旋转相对旋转角度	-32768-32767,角度值	读取当前的设定值,执行旋转动作后置0

表2.11 相对旋转指令

相对旋转角度范围为-32768-32767(角度),对应16进制数据为 0x8000-0x7FFF。当设置相对旋转角度,夹爪会按照设置角度进行旋转,旋转完后置0。

绝对旋转角度和相对旋转角度区别

- **相对旋转角度:**以当前夹爪位置作为参考,进行旋转。旋转完毕后,置位为0。用于顺时针或逆时针旋转相对角度。
- **绝对旋转角度:**为累计旋转角度,从开机初始化位置开始(角度0°开始),顺时针旋转累计加数,逆时针旋转累计减数。最大值为:-160*32768~160*32767,当超过此数值时,绝对旋转高位自动清零。

绝对旋转角度和相对旋转角度联系

- **绝对旋转受相对旋转角度影响:**当相对旋转角度旋转时,绝对旋转角度会根据相对角度的数值进行累加或累减。

以设置50°相对旋转角度为例：
 设置50°相对旋转角度(写操作)：
 发送 :01 06 01 09 00 32 D9 E1
 返回 :01 06 01 09 00 32 D9 E1

读取当前设定相对旋转角度(读操作)：
 发送 :01 03 01 09 00 01 55 F4
 返回 :01 03 02 xx xx crc1 crc2

注意

- 夹爪采用反码的表示形式表示正负。

旋转角度为正, 正数的反码与其原码相同。
 例:360° 对应反码为168(0x)。
 旋转360°角度指令为:01 06 01 05 01 68 98 49
 旋转角度为负, 负数的反码是对正数逐位取反加1, 符号位为1。
 例:-360°对应反码为FE98 (0x)。
 旋转-360°角度指令为:01 06 01 05 FE 98 D9 FD

2.3.3.9 初始化状态反馈

该命令为夹爪读取初始化状态反馈相关命令, 地址为 0x0200。具体初始化状态反馈详细介绍如下表2.12所示。

功能	地址	说明	写入	读取
初始化状态反馈	0x0200	反馈当前夹爪的初始化状态	不能写入	0:未初始化; 1:初始化成功

表2.12 初始化状态反馈

初始化状态反馈可用于获取是否进行了初始化。具体读取指令如下所示：
 读取初始化状态(读操作)：
 发送 :01 03 02 00 00 01 85 B2
 返回 :01 03 02 00 00 B8 44 (当前为未初始化状态)

2.3.3.10 夹持状态反馈

该命令为夹爪夹持状态反馈相关命令,地址为 0x0201。具体夹持状态反馈详细介绍如下表2.13所示。

功能	地址	说明	写入	读取
夹持状态反馈	0x0201	0:运动中,1:到达位置; 2:夹住物体;3:物体掉落	不能写入	00;01;02;03

表2.13 夹持状态反馈

夹持状态反馈用于读取目前夹爪的状态,可分为4种状态,如下所示。

反馈状态说明

不同的返回的指令数据,代表夹爪的不同状态,具体状态如下:

- 00 :夹爪处于正在运动状态。
- 01 :夹爪停止运动,且夹爪未检测到夹到物体。
- 02 :夹爪停止运动,且夹爪检测到夹到物体。
- 03 :夹爪检测到夹住物体后,发现物体掉落。

注:如果夹爪在到达指定位置前夹住物体,那么此时也认为夹爪已经夹住物体(反馈为:02)。

读取夹持状态反馈(读操作):

发送 :01 03 02 01 00 01 D4 72

返回 :01 03 02 00 02 39 85(返回02 代表夹住物体)

2.3.3.11 位置反馈

该命令为夹爪位置实时反馈命令,地址为 0x0202。具体位置反馈详细介绍如下表2.14所示。

功能	地址	说明	写入	读取
位置反馈	0x0202	反馈当前夹爪实时位置	不能写入	读取当前实时位置

表2.14 位置反馈

位置反馈可用于读取当前夹爪实时位置。具体读取指令如下所示：

读取位置状态 (读操作)：

发送 :01 03 02 02 00 01 24 72

返回 :01 03 02 xx xx crc1 crc2

2.3.3.12 错误/警告/信息/反馈

该命令为夹爪反馈错误/警告/信息/反馈命令, 地址为 0x0205。具体位置反馈详细介绍如下表2.15所示。

功能	地址	说明	写入	读取
错误/警告/信息/反馈	0x0205	反馈当前夹爪的错误码等信息	不能写入	0:无任何问题;04 过热;08 过载;11过速

表2.15 错误反馈

夹爪反馈错误/警告/信息/反馈命令可用于读取当前夹爪状态, 包含是否温度过高, 运行速度是否过快, 扭矩是否过载。具体读取指令如下所示：

读取位置状态 (读操作)：

发送 :01 03 02 05 00 01 95 B3

返回 :01 03 02 xx xx crc1 crc2

2.3.3.13 旋转角度实时反馈

该命令为夹爪旋转角度实时反馈角度相关命令, 地址为 0x0208。具体旋转角度反馈详细介绍如下表2.16所示。

功能	地址	说明	写入	读取
旋转角度反馈	0x0208	反馈当前夹爪旋转实时角度	不能写入	读取当前旋转实时角度
旋转角度反馈	0x0209	反馈当前夹爪旋转实时角度(高位)	不能写入	读取当前旋转实时角度(高位)

表2.16 旋转角度反馈

旋转角度反馈可用于读取当前夹爪旋转实时角度, 角度值为:低位数据+高位数据*32768。具体读取指令如下所示：

读取旋转角度实时值 (读操作)：

发送 :01 03 02 08 00 01 04 70

返回 :01 03 02 xx xx crc1 crc2

2.3.3.14 旋转初始化状态反馈

该命令为夹爪旋转初始化状态反馈相关命令,地址为 0x020A。具体旋转初始化状态反馈详细介绍如下表2.17所示。

功能	地址	说明	写入	读取
旋转初始化状态反馈	0x020A	反馈当前夹爪旋转初始化状态	不能写入	0:未初始化;1:初始化成功; 2:正在初始化

表2.17 旋转初始化状态反馈

旋转初始化状态反馈可用于读取当前夹爪旋转初始化状态。具体读取指令如下所示:

读取旋转初始化状态 (读操作):

发送 :01 03 02 0A 00 01 A5 B0

返回 :01 03 02 xx xx crc1 crc2

2.3.3.15 旋转状态反馈

该命令为夹爪旋转状态反馈相关命令,地址为 0x020B。具体旋转状态反馈详细介绍如下表2.18所示。

功能	地址	说明	写入	读取
旋转状态反馈	0x020B	反馈当前夹爪旋转状态	不能写入	0:运动中, 1:到达位置; 2:堵转

表2.18 夹爪旋转状态

旋转状态反馈可用于读取当前夹爪旋转状态。具体读取指令如下所示:

读取旋转状态 (读操作):

发送 :01 03 02 0B 00 01 F4 70

返回 :01 03 02 xx xx crc1 crc2

2.3.3.16 写入保存

该命令为夹爪写入保存配置参数相关命令,地址为 0x0300。具体写入保存详细介绍如下表2.19所示。

功能	地址	说明	写入	读取
写入保存	0x0300	保存手动配置 的参数	0:默认,1:将所 有参数写入flash	不可读取,默认返回0

表2.19 写入保存

写入保存可用于保存IO配置以及RS485的参数配置。具体设置指令如下所示：

写入保存（写操作）：

发送 :01 06 03 00 00 01 48 4E

返回 :01 06 03 00 00 01 48 4E

注意

- 若对夹爪进行过IO配置以及RS485的参数配置。必须要在该命令下对参数进行FLASH写入保存。(提示:写入操作会持续1-2秒,期间不会响应其他命令,因此建议不要在实时控制中使用此命令)

2.3.3.17 初始化方向

该命令为夹爪设置夹爪初始化方向相关命令,地址为 0x0301。具体设置初始化方向命令详细介绍如下表2.20所示。

功能	地址	说明	写入	读取
初始化方向	0x0301	配置初始化方向	0:打开;1:关闭; (默认:0)	读取当前设定值

表2.20 初始化方向

设备ID可用于配置夹爪初始化方向为打开或关闭,默认为0打开。

当写入0时,夹爪会运行到最大的张开位置,并作为初始起点。

当写入1时,夹爪会运行到最小的闭合位置,并作为初始起点。

设置初始化方向 为关闭 (写操作)：

发送 :01 06 03 01 00 01 19 8E

返回 :01 06 03 01 00 01 19 8E

2.3.3.18 设备ID

该命令为夹爪设置夹爪设备ID相关命令,地址为 0x0302。具体设置设备ID命令详细介绍如下表2.21所示。

功能	地址	说明	写入	读取
设备ID	0x0302	配置夹爪 Modbus ID	1-247 (默认:1)	读取夹爪Modbus ID

表2.21 设备ID

设备ID可用于配置夹爪Modbus ID,默认为1。当有多个采用Modbus-RTU协议的设备时,可以通过改变ID的方式同时控制多台设备,具体设置夹爪ID命令如下:

设置设备ID 为1 (写操作):

发送 :01 06 03 02 00 01 E9 8E

返回 :01 06 03 02 00 01 E9 8E

2.3.3.19 波特率

该命令为夹爪配置波特率相关命令,地址为 0x0303。具体波特率配置详细介绍如下表2.22所示。

功能	地址	说明	写入	读取
波特率	0x0303	0-5:115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800 (0:默认)	0;1;2;3;4;5	读取波特率

表2.22 波特率设置

波特率命令可用于修改波特率大小,默认为115200,推荐默认。具体设置波特率指令如下:

设置夹爪波特率为115200 (写操作):

发送 :01 06 03 03 00 00 79 8E

返回 :01 06 03 03 00 00 79 8E

2.3.3.20 停止位

该命令为夹爪配置停止位相关命令,地址为 0x0304。具体设置停止位详细介绍如下表2.23所示。

功能	地址	说明	写入	读取
停止位	0x0304	配置夹爪Modbus停止位	0:1停止位;1:2停止位	读取停止位

表2.23 停止位设置

停止位命令可用于修改停止位位数,默认为1停止位,推荐默认。具体设置停止位指令如下:

设置夹爪停止位为1 (写操作):

发送 :01 06 03 04 00 00 C8 4F

返回 :01 06 03 04 00 00 C8 4F

2.3.3.21 校验位

该命令为夹爪配置校验位相关命令,地址为 0x0305。具体设置校验位详细介绍如下表2.24所示。

功能	地址	说明	写入	读取
校验位	0x0305	配置夹爪Modbus校验位	0:无校验; 1:奇校验; 2:偶校验。	读取校验位

表2.24 校验位设置

校验位命令可用于修改校验位,默认为无校验位,推荐默认。具体设置校验位指令如下:

设置夹爪校验位为无校验位 (写操作):

发送 :01 06 03 05 00 00 99 8F

返回 :01 06 03 05 00 00 99 8F

2.3.3.22 IO参数测试

该命令为夹爪通过Modbus-RTU协议控制夹爪的4组已设定的IO参数,地址为 0x0400。具体IO控制详细介绍如下表2.25所示。

功能	地址	说明	写入	读取
IO参数测试	0x0400	通过发送数据控制4组IO	1;2;3;4	读取IO控制

表2.25 IO控制

IO参数测试可用于直接运行设定的4组IO参数,即使断电,4组IO参数的力值位置和速度并不会改变,所以可以尽快将设备执行到运行状态。具体IO控制指令如下所示:

设置夹爪为第一组IO状态(写操作):

发送 :01 06 04 00 00 01 49 3A

返回 :01 06 04 00 00 01 49 3A

注意

· 如您需使用Modbus-RTU来控制4组IO参数,需关闭 IO模式开关。

2.3.3.23 IO模式开关

该命令为设置IO模式开关相关命令,地址为 0x0402。具体IO模式开关详细介绍如下表2.26所示。

功能	地址	说明	写入	读取
IO模式开关	0x0402	是否开启IO功能	0:关闭,1:开启	读取设定值

表2.26 IO模式开关

IO模式开关是用于是否打开IO模式的开关,有0和1两种状态。两种状态下对应的控制范围如下表2.27所示。

功能	对应状态	Modbus-RTU控制	IO控制
0	IO模式关闭	可以	不可以
1	IO模式打开	不可以	可以

表2.27 IO模式开关对应范围

设置IO模式开关为关(写操作):

发送 :01 06 04 02 00 00 29 3A

返回 :01 06 04 02 00 00 29 3A

2.3.3.24 IO参数配置

该命令为夹爪配置4组IO参数相关命令,地址为 0x0405-0x0410。具体IO参数配置详细介绍如下表2.28所示。

功能	高字节	低字节	说明	写入	读取
第1组IO参数设置	0x04	0x05	第1组位置	0-1000, 千分比	读取当前的值
		0x06	第1组力值	20-100, 百分比	
		0x07	第1组速度	1-100, 百分比	
第2组IO参数设置		0x08	第2组位置	0-1000, 千分比	
		0x09	第2组力值	20-100, 百分比	
		0x0A	第2组速度	1-100, 百分比	
第3组IO参数设置		0x0B	第1组旋转角度	-32768-32767, 角度值	
		0x0C	第1组旋转力值	20-100, 百分比	
		0x0D	第1组旋转速度	1-100, 百分比	
第4组IO参数设置		0x0E	第2组旋转角度	-32768-32767, 角度值	
	0x0F	第2组旋转力值	20-100, 百分比		
	0x10	第2组旋转速度	1-100, 百分比		

表2.28 IO参数配置

IO参数配置可用于配置IO参数。以设置第一组目标位置为300,目标力为30%,目标速度为30%为例:

设置I/O模式下第一组状态(写操作):

发送:01 06 04 05 01 2C 98 B6 (目标位置300)

返回:01 06 04 05 01 2C 98 B6

发送:01 06 04 06 00 1E E8 F3 (目标力值30%)

返回:01 06 04 06 00 1E E8 F3

发送:01 06 04 07 00 1E B9 33 (目标速度30%)

返回:01 06 04 07 00 1E B9 33

IO参数地址为连续地址,也可采用0x10功能码一次性配置好4组IO参数,具体如下:

连续多地址写入四组状态(写操作):

发送: 01 10 0405 000C 18 03e8 0014 000A 0100 0014 0002 0000 0064 0005 0250 0064
000a 9f 44

返回: 01 10 04 05 00 0C D1 3D

配置完后,需要让第1 2组IO参数和第3 4组IO参数相互配合即可达到旋转控制的效果。

2.3.3.25 旋转停止

该命令可用于夹爪运行过程中停止旋转角度,具体控制详细介绍如下表2.29所示。

功能	地址	说明	写入	读取
停止旋转	0x0502	在夹爪旋转过程中停止旋转	写入1:夹爪停止	读取当前的设定值

表2.29 停止指令

此命令用于夹爪旋转停止,旋转过程中旋转速度较快,冲量较大,为防止旋转过程中突然停止对电爪造成损耗,停止过程是一个规划性的停止,最大持续时间在0.5S内会停止。

注:此命令为软件版本1.14以后新加指令

设置夹爪停止(写操作):

发送 :01 06 05 02 00 01 E9 06

返回 :01 06 05 02 00 01 E9 06

2.3.3.26 自动初始化

该命令为夹爪设置是否自动初始化指令,具体控制详细介绍如下表2.30所示。

功能	地址	说明	写入	读取
自动初始化	0x0504	上电自动初始化配置	0:上电不初始化; 1:上电自动初始化 (0:默认)	读取当前的设定值 (需在0x300处写入01, 重新上电有效)

表2.30 自动初始化

此命令用于设置夹爪上电后是否自动进行初始化。上电后,夹爪会自动发送01初始化进行初始化,可以查阅**2.3.3.1 初始化夹爪**中对01初始化的解释。

设置夹爪自动进行初始化(写操作):

发送 :01 06 05 04 00 01 09 07

返回 :01 06 05 04 00 01 09 07

再发送 :01 06 03 00 00 01 48 4E

返回 :01 06 03 00 00 01 48 4E

2.3.3.27 旋转堵转停转配置

该命令为夹爪设置旋转堵转停转配置指令,具体控制详细介绍如下表2.31所示。

功能	地址	说明	写入	读取
旋转堵转停转配置	0x0505	旋转堵转停转配置	0: 旋转堵转不停转; 1: 旋转堵转停转 (0:默认)	读取当前的设定值 (需在0x300处写入01保存)

表2.31 旋转堵转停转配置

此命令用于设置夹爪上电后是否旋转堵转后停止。

设置夹爪旋转堵转后停止(写操作):

发送 :01 06 05 05 00 01 58 C7

返回 :01 06 05 05 00 01 58 C7

再发送 :01 06 03 00 00 01 48 4E

返回 :01 06 03 00 00 01 48 4E

2.3.3.28 复位旋转角度

该命令为夹爪手动复位绝对旋转角度指令,具体控制详细介绍如下表2.32所示。

功能	地址	说明	写入	读取
复位绝对旋转角度	0x0506	复位无限旋转轴的多圈转动量	写入01: 复位旋转角度为±360°以内, 写入A5: 实际旋转到初始化位置(0°),并复位旋转角度为0°	读取当前的设定值

表2.32 手动复位绝对旋转角度

写入**01**:将外部轴位置复位为1圈内的当前位置,夹爪不动:复位前的位置大于0度时:0~360,复位前的位置小于0度时:-360~0

写入**A5**:将外部轴位置复位为1圈内的位置,夹爪运动到0°。

写入01复位夹爪绝对旋转角度(写操作):

发送 :01 06 05 06 00 01 A8 C7

返回 :01 06 05 06 00 01 A8 C7

写入A5复位夹爪绝对旋转角度(写操作):

发送 :01 06 05 06 00 A5 A9 7C

返回 :01 06 05 06 00 A5 A9 7C

2.3.3.29 堵转检测时间

该命令为夹爪堵转停转的检测时间设定指令,具体控制详细介绍如下表2.33所示。

功能	地址	说明	写入	读取
堵转检测时间	0x0508	设置堵转停转的检测时间,即堵多少毫秒后停转	0-255,默认为100	读取当前的设定值

表2.33 堵转检测时间

在具体堵转停转过程中,停转过程受夹爪旋转力和夹爪速度相关,一般不设置。**设置堵转检测时间是为了更准确的让夹爪堵转后停转,单位为10ms,默认为100也就是1s。**

检测时间越大,需要堵住的时间越长,最大为2.5s。

检测时间越小,需要堵住的时间越短,最小为0s,立即停止。

设置堵转阈值等级为50(写操作):

发送 :01 06 05 08 00 32 89 05

返回 :01 06 05 08 00 32 89 05

保存参数:

发送 :01 06 03 00 00 01 48 4E

返回 :01 06 03 00 00 01 48 4E

3. IO控制

IO模式是工业上常见的控制方式，以硬件接线的形式对夹爪进行控制。在使用IO控制时，需要提前将夹爪设置为IO模式，并设置好夹爪4组IO状态。

3.1 IO配置

IO模式的4种状态可通过串口软件进行配置，或者通过我司的调试软件对夹爪的参数进行配置，具体接线方式和配置方式请参考下图：

夹爪信号定义	控制设备
Input 1	DO /D-Out / Digital Output
Input 2	DO /D-Out / Digital Output
Ouput 1	DI /D-In / Digital Input
Ouput 2	DI /D-In / Digital Input
24V	24V/24V+
0 V	0V/24V-/GND

四组参数配置完成后，即可通过设置INPUT 1和INPUT 2引脚状态控制夹爪，通过检测输出引脚OUTPUT 1和OUTPUT 2可以获取夹爪状态。

具体配置如下图所示：

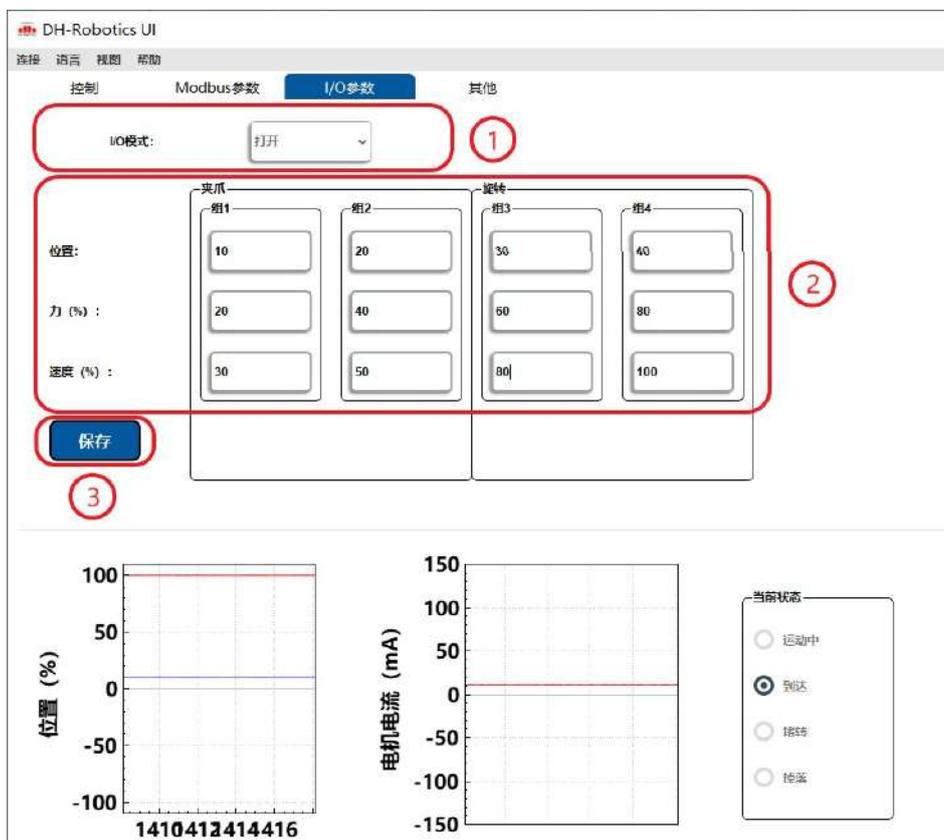


图3.1 IO设置

切换IO模式步骤

- ① **打开IO模式:**先打开IO模式。
- ② **配置4组IO参数:**针对夹爪的4组参数,包含位置、力、速度进行设置。
- ③ **保存:**点击保存按钮,即可将参数写入Flash内部寄存器,重启即可控制。
- ④ **重启:**重启后即切换成IO模式成功,您可根据INPUT信号对夹爪进行控制,运行状态会通过OUTPUT进行反馈。

通过设置INPUT 1和INPUT 2引脚状态(0V和高阻(断开)状态)来控制夹爪。INPUT 1控制位置,INPUT 2控制角度,二者相互结合。具体引脚状态对应如表3.1(a)和表3.1(b)所示。

引脚	功能	输入状态	I/O状态	执行内容
INPUT 1	控制位置	高阻(断开)	0	设定位置1,设定力值1,设定速度1
		0V	1	设定位置2,设定力值2,设定速度2

表3.1(a) INPUT 1 状态表

引脚	功能	输入状态	I/O状态	执行内容
INPUT 2	控制旋转	高阻(断开)	0	旋转角度1,旋转速度1,旋转力值1
		0V	1	旋转角度2,旋转速度2,旋转力值2

表3.1(b) INPUT 2 状态表

INPUT引脚控制位置和旋转, **两个引脚有先后顺序**。二者根据实际情况可以确认先到位然后旋转,还是先旋转再到位。

注:高阻状态即阻值极大,对应不接线断开悬空状态,下同。

通过检测输出引脚OUTPUT 1和OUTPUT 2可以获取夹爪当前状态, **OUTPUT 1反映夹持状态, OUTPUT 2反映旋转状态**。夹爪在运行过程中,可以读取4种夹爪状态。具体如表3.2所示。

引脚	功能	引脚状态	I/O状态	指令内容
OUTPUT 1	控制位置	高阻(断开)	0	夹持运动中/掉落状态
		0V	1	夹持位置到位/夹持中
OUTPUT 2	控制位置	高阻(断开)	0	旋转运动中
		0V	1	旋转角度到位/旋转堵转

表3.2 OUTPUT1 OUTPUT2 反馈状态表

注意

- 数字IO默认输入输出都为NPN型,输入输出都为0V有效。(低电平有效禁止接24V,导致夹爪损坏后果自负)
- 若需要输入输出改为PNP型,即输入输出24V有效(高电平有效禁止接地或0V,导致夹爪损坏后果自负),需提前与我司进行沟通。

3.2 IO使用

当配置完参数后,硬件上需要连接24V、GND、INPUT 1、INPUT 2、OUTPUT 1、OUTPUT 2。

将INPUT和OUTPUT接好对应的设备,确认好接线无误后重启,夹爪会自动进行初始化。然后根据INPUT信号对夹爪进行控制,运行状态会通过OUTPUT进行反馈。

4. 夹爪通讯格式详解

4.1 夹爪接线方式

夹爪采用标准Modbus-RTU通讯协议, RS-485接口通讯。
接线方式为半双工接线, 如图4.1。



图4.1 接线

USB转485模块正面朝上, USB转485模块通电之后**电源指示灯亮红色**;

上方接口处右侧2个接口为485A/B线。**示范夹爪**颜色为**绿色A**, **蓝色B**。夹爪信号线颜色定义请参考**线标为准**。

4.2 夹爪通讯格式详解

夹爪默认通讯格式为:**115200波特率;数据长度8;停止位1, 无奇偶检验**。上位机与夹爪通讯格式要一致。如不一致无法通讯请修改上位机或者夹爪通讯格式, 夹爪通讯格式修改之后需重启。**修改夹爪通讯格式请参考相应的夹爪说明书**。

4.2.1 485指令03功能码详解

硬件采用RS-485, 主从式半双工通讯, 主站呼叫从站, 从站应答方式通讯。

注:485指令均为16进制;寄存器地址请参考夹爪说明书内的命令总览

夹爪常用功能码为03;06两个功能码, 下方表4.1为03功能码使用简介。

举例指令:**01 03 01 03 00 01 75F6** **03功能码:读取寄存器值**

1	2	3	4	5	6	7	8
ID	功能码	起始寄存器高字节	起始寄存器低字节	寄存器数量高字节	寄存器数量低字节	CRC校验码低字节	CRC校验码高字节
01	03	01	03	00	01	75	F6

表4.1 功能码使用简介

第1字节为从站ID	范围(1~254);
第2字节为功能码03H	读取寄存器内数值;
第3、4字节为起始寄存器	要读取寄存器的开始地址;
第5、6字节为要读取寄存器的数量	00 01代表只读取当前0103寄存器;
第7、8字节为CRC校验码	计算1~6字节的CRC16校验和。

举例指令说明:主站读取从站ID为1, 0103寄存器开始的0001个寄存器的值返回主站。

注意事项:

如读取寄存器数量改为0002, 就是读取0103开始的2个寄存器, 0103与0104。需注意, 读取数量是按照顺序往下读取, 无法跳跃读取。例如0104寄存器和0106寄存器, 需通过两个读取指令。或者读取数量改为0003, 读取0104 0105 0106三个寄存器的值。不能通过一个指令单独读取0104 与0106。

从站返回指令:**01 03 02 03 E8 B8FA**

1	2	3	4	5	6	7
ID	功能码	返回字节总数	寄存器当前数据1	寄存器当前数据2	CRC校验码低字节	CRC校验码高字节
01	03	02	03	E8	B8	FA

表4.2 功能码使用简介

第1字节为从站ID	范围(1~254)；
第2字节为功能码03H	主站读取数值返回；
第3字节为返回数据长度	返回2个字节长度数据；
第4、5字节为返回数据内容	返回的数据内容为03E8；
第6、7字节为CRC校验码	计算1~6字节CRC16校验和。

返回指令说明：

主站向从站发送读取指令0103 0103 0001 75F6，从站给主站返回指令0103 02 03E8 B8FA。

解释：ID为1的从站返回2个字节长度的数据03E8(16进制)，转化为10进制为1000。0103寄存器地址在夹爪设定里面代表位置寄存器。返回的数据代表当前夹爪在1000位置上。

4.2.2 485指令06功能码详解

举例指令：0106 0103 03E8 7888

06功能码：写单个寄存器值

1	2	3	4	5	6	7	8
ID	功能码	寄存器地址 高字节	寄存器地址 低字节	写入数据 高字节	写入数据 低字节	CRC校验码 低字节	CRC校验码 高字节
01	06	01	03	03	E8	78	88

表4.3 功能码使用简介

第1字节为从站ID	范围(1~254)；
第2字节为功能码06H	主站写入数值到从站寄存器；
第3、4字节为寄存器地址	写入数据的单个寄存器地址；
第5、6字节为写入数据	03E8转换成10进制为1000；
第7、8字节为CRC校验码	计算1~6字节的CRC16校验和；

举例指令说明：


主站写入数据到ID为1的从站单个寄存器0103内。写入的数据为03E8。0103为位置寄存器，此指令表示控制夹爪移动到1000位置上。

注意事项：使用06功能码写入数据，当从站接受正确时会返回一样的指令与校验码，表示此指令正确接受写入。例如主站发送：**0106 0103 03E8 7888**


从站返回：**0106 0103 03E8 7888**

5. 夹爪控制流程

5.1 Modbus-RTU模式控制流程

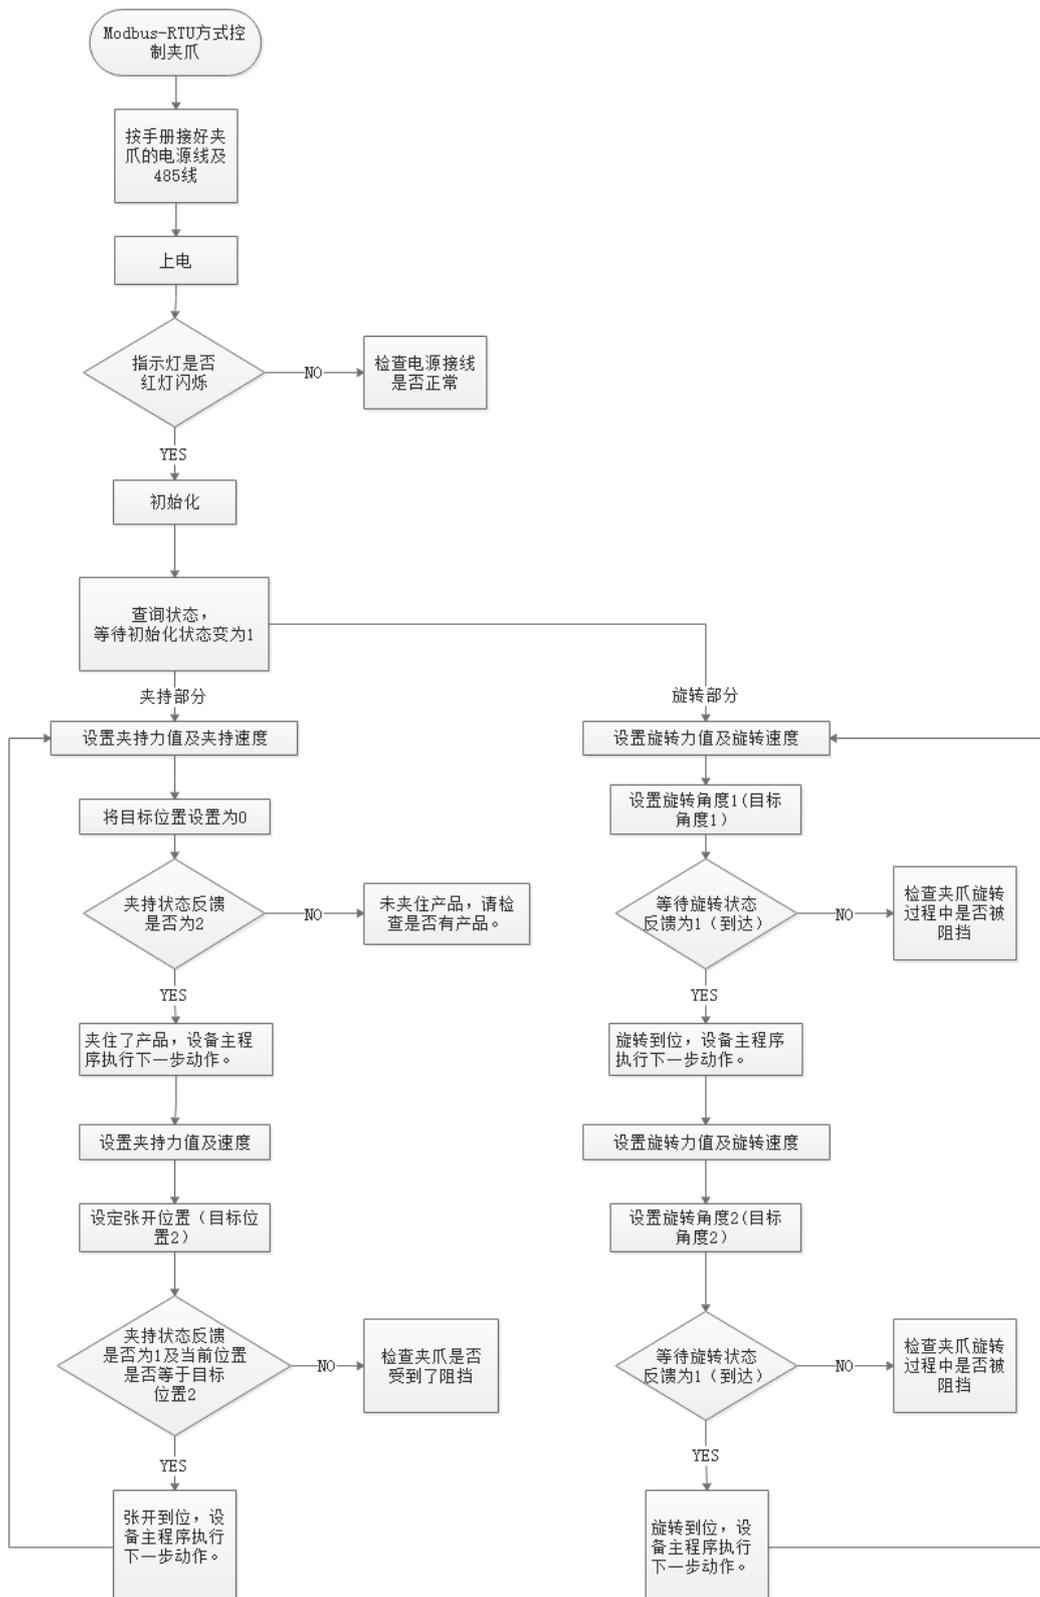

5.2 IO模式控制流程

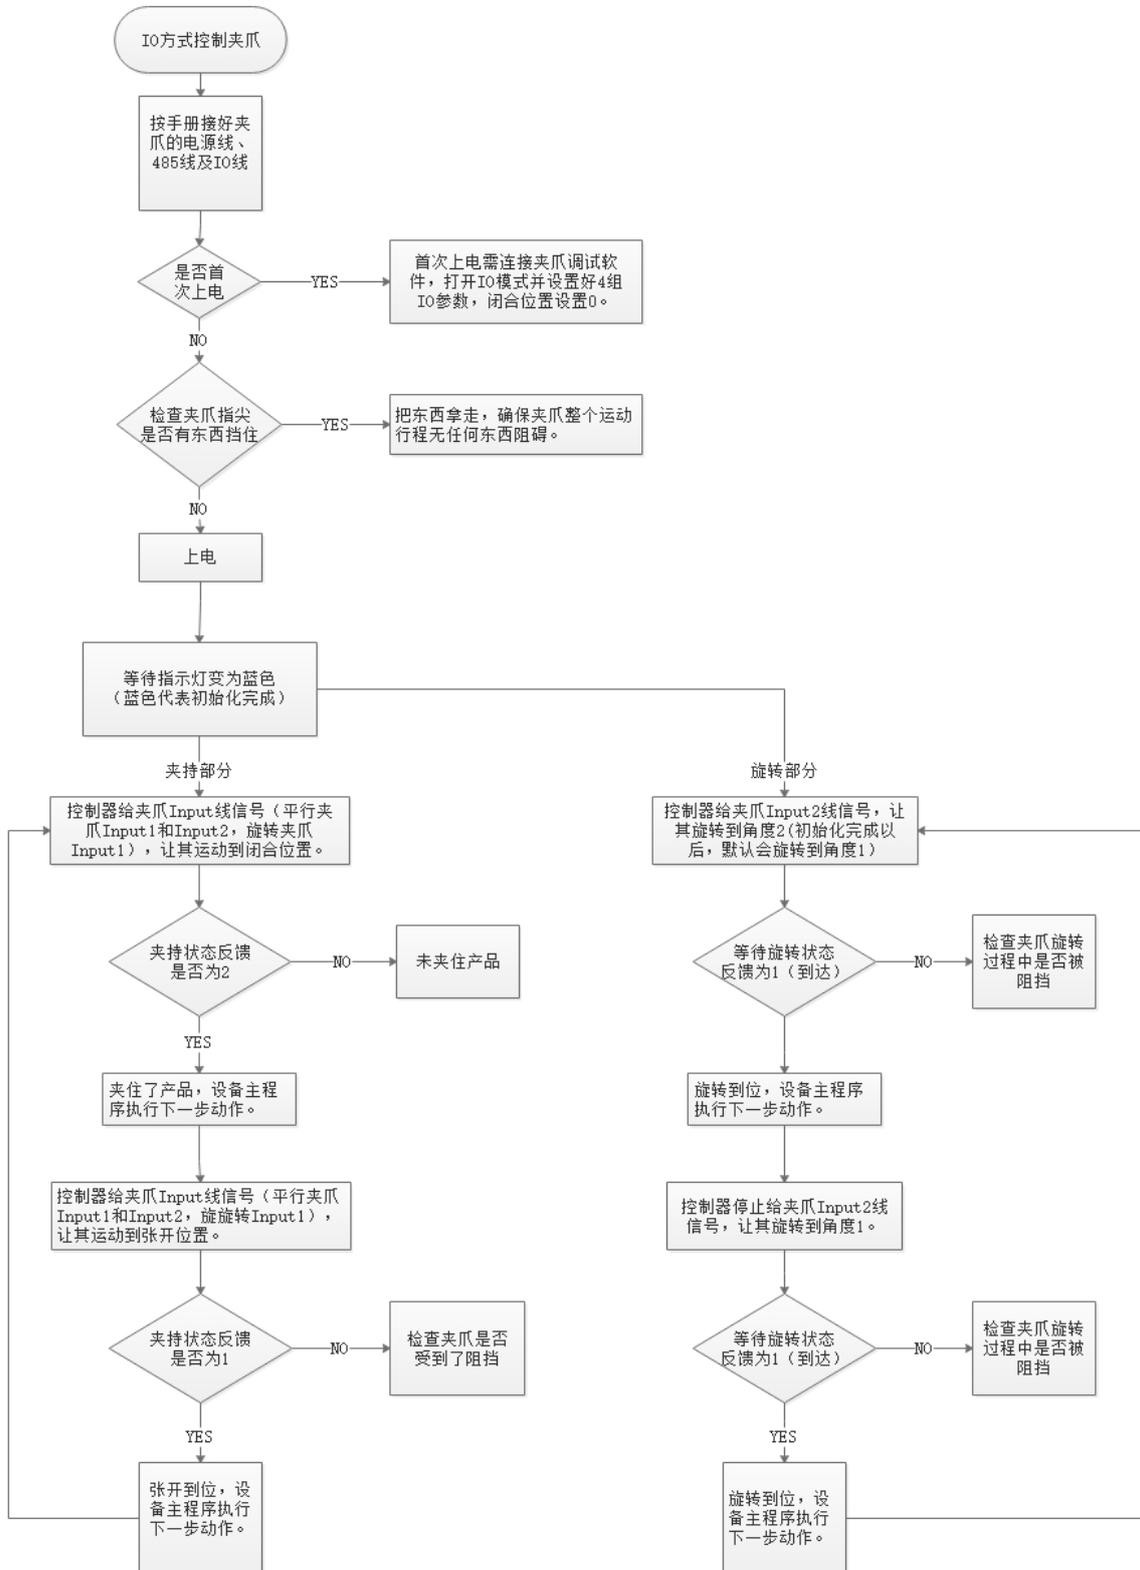



微 信 公 众 号



深圳市大寰机器人科技有限公司
DH-Robotics Technology Co., Ltd.

深圳市南山区粤兴三道二号虚拟大学园综合楼A507
www.dh-robotics.com
info@dh-robotics.com